

Fehlermeldungen

Fehler ERR 20

Ursache Temperaturfühler ist nicht angeschlossen oder Kabelbruch
 Behebung Steckkontakt und Kabel überprüfen. Evtl. Temperaturfühler wechseln

Fehler ERR 35


Ursache Verbindung zum Interface ist gestört oder Interface hat keine Funktion
 Behebung Flachbandkabel und Stecker überprüfen. Funktion vom Interface überprüfen.

Fehler ERR 37

Ursache Münzprüfer ist aktiviert – aber nicht vorhanden oder hat keine Verbindung
 Behebung Münzprüfer anschließen oder Verbindung überprüfen oder im Menue „ZUSATZPARAMETER“ „Abrechnung Münzprüfer“ auf „AUS“ setzen.

Fehler ERR 48

Ursache - Flachband-Kabel von der CPU zur PWM-Karte ist gebrochen oder locker
 - PWM-Karte funktioniert nicht (Datenbus funktioniert nicht)

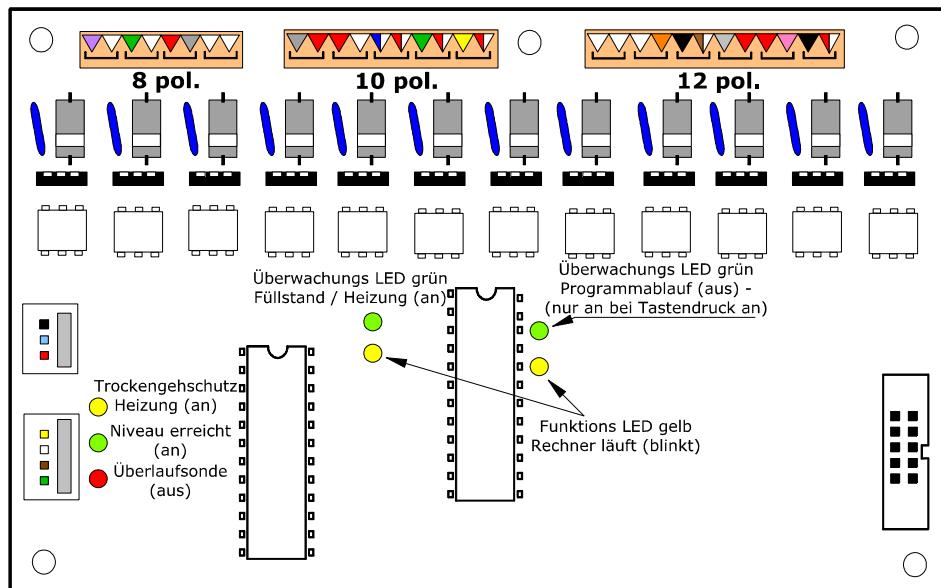

Behebung - Steckverbindung vom Flachbandkabel in der Tür überprüfen
 - Kabel von der CPU zur PWM-Karte tauschen
 - PWM-Karte tauschen

Fehler ERR 49

Ursache - es fehlt eine 2. PWM-Karte
 - bei nur einer PWM-Karte ist ein Produkt-Behälter > 4 eingestellt
 - bei nur einer PWM-Karte ist ein Mixer > 2 eingestellt
 Behebung - Einstellwerte der Behälter im Menue „PRODUKTPARAMETER“ bei allen Produkten überprüfen – bei nur einer PWM-Karte (max. 4)
 - Einstellwerte „Behälter Anzahl“ in der obersten Menue-Ebene überprüfen – **Zugang nur mit SERVICE-KARTE möglich.**